

SEGURANÇA PESSOAL

• Máscara de Partículas Comfort P3



• Proteção Auditiva



• Óculos de Segurança Comfort



• Fato de Proteção Reutilizável



• Luvas de Segurança



Lixagem de Defeitos de Manchas



▶ Remover defeitos com o disco 3M™ Finesse-it™ Trizact™, 32 mm grão 3000 na ferramenta de remoção de defeitos.



Discos 466LA Trizact™ A5 3000



Mini Lixadeira Roto Orbital 3M™, Pressão de Ar

Lixagem de Defeitos de Áreas



▶ Afine os riscos com um Disco de Acabamento 3M™ Trizact™ 443SA, grão 8000, 75 mm com uma lixadora roto orbital.



Disco de Acabamento 3M™ Trizact™ 8000



Festool LEX 3 77



▶ Lixe a área com um Disco Abrasivo 3M™ Hookit™ 260L, grão P1500 - P2000.



3M™ Hookit™ 260L+



Festool LEX 3 150/3



Interface Festool



▶ Afine os riscos com um Disco de Acabamento 3M™ Trizact™ 443SA, grão 3000, 150 mm com uma lixadora roto orbital.
▶ Afine os riscos com um Disco de Acabamento Fino 3M™ Trizact™ 443SA, grão 8000, 150 mm com uma lixadora roto orbital.



Disco de Acabamento 3M™ Trizact™ 3000



Disco de Acabamento 3M™ Trizact™ 8000

Polimento



▶ Adicione uma pequena quantidade de Polimento de 1 Passo 3M™ Perfect-It™ a uma esponja de polimento púrpura na polidora.
▶ Faça o polimento seguindo um padrão de sobreposição com velocidade rotativa: 600 - 1400 rpm.
▶ Ao polir tente sempre manter a esponja a direito sobre a superfície para evitar saltar. Reduza a pressão no final da etapa de polimento para permitir uma limpeza fácil.

Nota: Quanto mais macio for o revestimento, mais baixa tem de ser a temperatura e, portanto, também as RPM.




Polimento de 1 Passo 3M™ Perfect-It™




Esponja de Polimento Púrpura Ondulada 3M™ Perfect-It™ Hookit



Esponja de Polimento Púrpura Ondulada de Dupla Face 3M™ Perfect-It™ Quick Connect

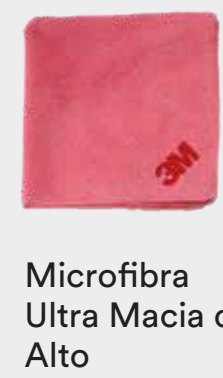

Microfibra Ultra Macia de Alto Rendimento Rosa 3M™ Perfect-It™

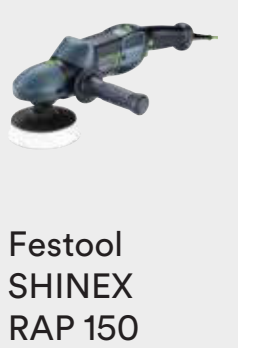

Festool SHINEX RAP 150

Controlo



▶ Caso ainda sejam visíveis riscos de lixagem da primeira etapa de polimento depois de verificar a superfície, repita a etapa de polimento!

Nota: É importante garantir a remoção de todos os riscos de lixagem nesta etapa, a fim de evitar que voltem a aparecer no final do processo de polimento.



Spray de Controlo de Acabamentos 3M™ Perfect-It™



Toalhas Profissionais para Painéis 3M™

Polimento Fino



▶ Volte a polir a área, para assegurar que é obtido um acabamento de alto brilho, sem ser necessário aplicar composto adicional na esponja.
▶ Faça o polimento da área e zona circundante seguindo um padrão de sobreposição com velocidade rotativa de 600-1400 rpm.
▶ Mantenha a esponja de polimento plana na superfície para garantir uma aparência uniforme e um acabamento brilhante, reduzindo a pressão no final da etapa de polimento.
▶ Limpe o excesso de produto de polimento e verifique a área – na maioria das cores estará bem neste momento.
▶ Para cores críticas (muito escuras ou preto) - remova os hologramas usando o Polimento 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE e esponjas de polimento azuis.



Polimento de 1 Passo 3M™ Perfect-It™



Esponja de Polimento Púrpura Ondulada 3M™ Perfect-It™ Hookit



Esponja de Polimento Púrpura Ondulada de Dupla Face 3M™ Perfect-It™ Quick Connect



3M™ Perfect-It™ Alto Desempenho Rosa Microfibra Ultra Macia